Montageanweisung / *Installation Instruction*

Lichtkanal 060/070


Verbinder / *Connectors*

970579
10/03/20


(D) (GB)

Gültig für Type / *valid for type*	**Bezeichnung / *name***
LK-Z 070-060.102.00	Verbinder linear / *linear connectors*
LK-Z 070-060.102.90	Verbinder für Winkel ≥ 45° / *connectors for angles ≥ 45°*


(1) Lichtkanal 070: Montage Verbinder für Linearverläufe / *Mounting Connectors for Linear Courses*

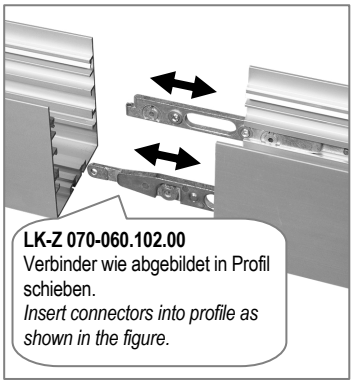

LK-Z 070-060.102.00
Verbinder wie abgebildet in Profil schieben.
Insert connectors into profile as shown in the figure.

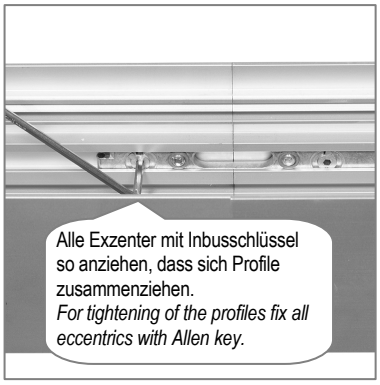


Alle Exzenter mit Inbusschlüssel so anziehen, dass sich Profile zusammenziehen.
For tightening of the profiles fix all eccentrics with Allen key.

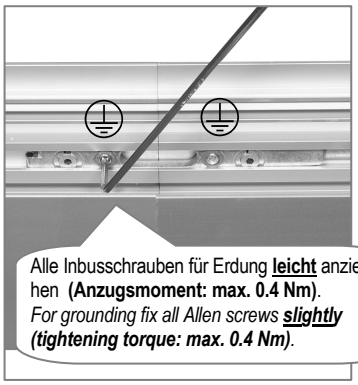


Alle Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen **(Anzugsmoment: max. 0.4 Nm)**.
*For grounding fix all Allen screws **slightly** **(tightening torque: max. 0.4 Nm)**.*


(2) Lichtkanal 060: Montage Verbinder für Linearverläufe / *Mounting Connectors for Linear Courses*

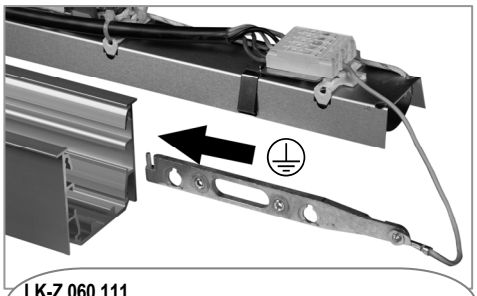


LK-Z 060.111
Erdungsleitung wie gezeigt an PE von Klemme anschließen und Verbinder in Profil einführen. Beide Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen **(Anzugsmoment: max. 0.4 Nm)**.
*Connect PE connector to terminal as shown and insert connector into profile. For grounding fix both Allen screws **slightly** **(tightening torque: max. 0.4 Nm)**.*

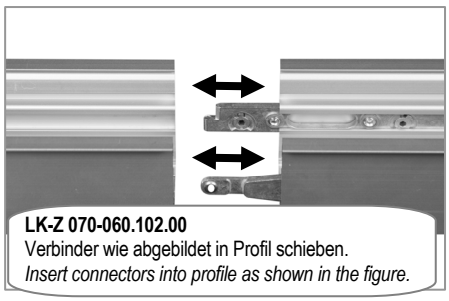


LK-Z 070-060.102.00
Verbinder wie abgebildet in Profil schieben.
Insert connectors into profile as shown in the figure.

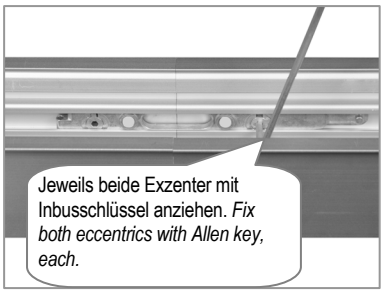



Jeweils beide Exzenter mit Inbusschlüssel anziehen. *Fix both eccentrics with Allen key, each.*

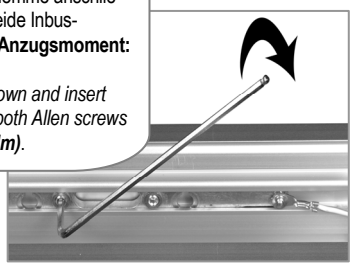


(3) Lichtkanal 070: Montage Verbinder für Flächenverläufe / *Mounting Connectors for Surface Courses*

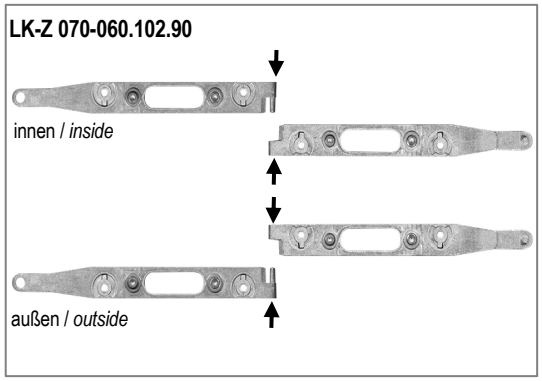

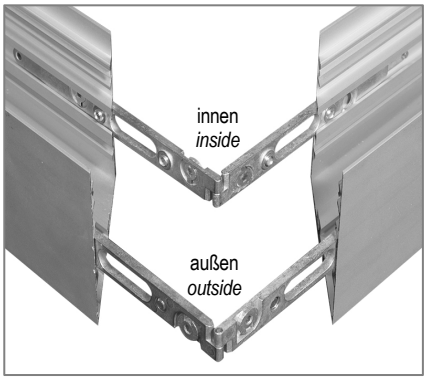


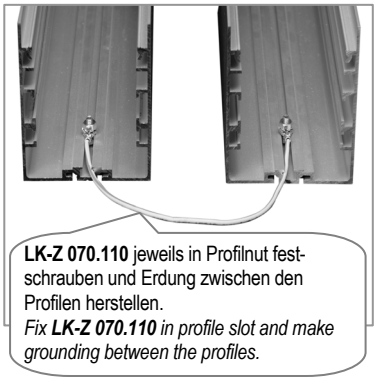

LK-Z 070.110 jeweils in Profilnut festschrauben und Erdung zwischen den Profilen herstellen.
*Fix **LK-Z 070.110** in profile slot and make grounding between the profiles.*

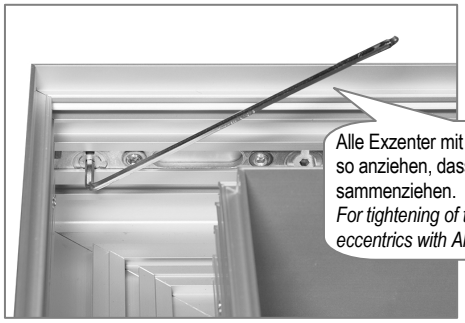



Alle Exzenter mit Inbusschlüssel so anziehen, dass sich Profile zusammenziehen.
For tightening of the profiles fix all eccentrics with Allen key.

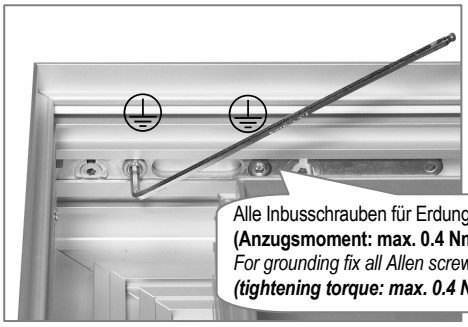

Alle Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen **(Anzugsmoment: max. 0.4 Nm)**.
*For grounding fix all Allen screws **slightly (tightening torque: max. 0.4 Nm)**.*

(4) Lichtkanal 060: Montage Verbinder für Flächenverläufe / *Mounting Connectors for Surface Courses*

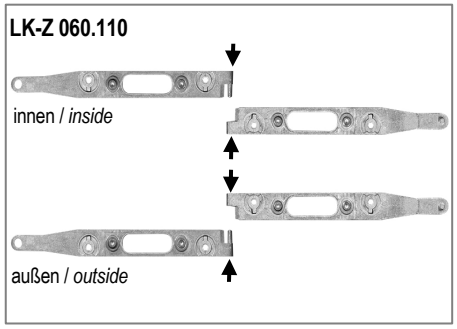


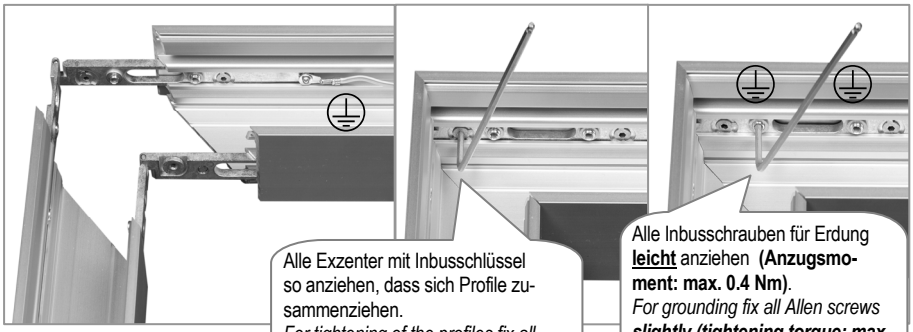


Alle Exzenter mit Inbusschlüssel so anziehen, dass sich Profile zusammenziehen.
For tightening of the profiles fix all eccentrics with Allen key.

Alle Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen **(Anzugsmoment: max. 0.4 Nm)**.
*For grounding fix all Allen screws **slightly (tightening torque: max. 0.4 Nm)**.*

(5) Lichtkanal 070: Montage Verbinder für Decken-Wand-Verläufe / *Mounting Connectors for Ceiling Wall Courses*

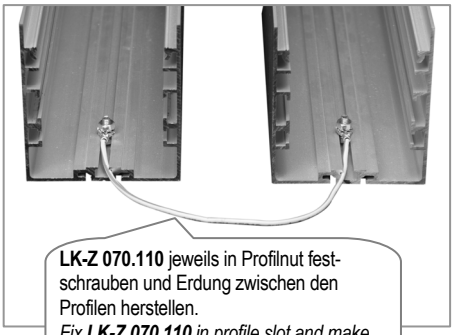


LK-Z 070.110 jeweils in Profilnut festschrauben und Erdung zwischen den Profilen herstellen.
*Fix **LK-Z 070.110** in profile slot and make grounding between the profiles.*

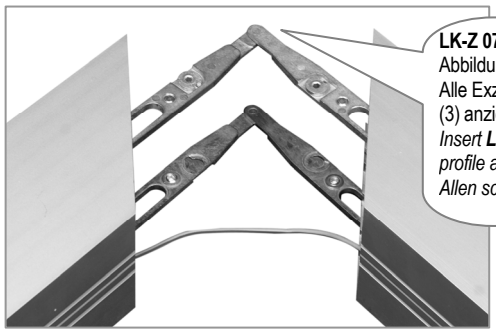

LK-Z 070-060.102.90 Winkelverbinder wie in Abbildung gezeigt in Profil einführen und verbinden. Alle Exzenter und Inbusschrauben wie unter Punkt (3) anziehen.
*Insert **LK-Z 070-060.102.90** angle connectors in to profile as shown in the figure. Fix all eccentrics and Allen screws as shown in (3).*

(6) Lichtkanal 060: Montage Verbinder für Decken-Wand-Verläufe / *Mounting Connectors for Ceiling Wall Courses*

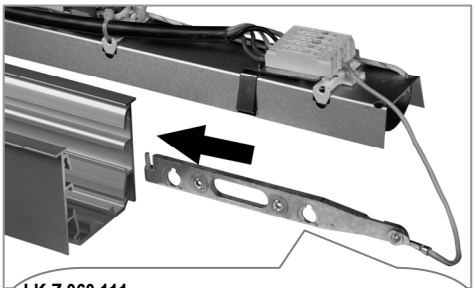

LK-Z 060.111
Erdungsleitung wie gezeigt an PE von Klemme anschließen und Verbinder in Profil einführen. Beide Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen **(Anzugsmoment: max. 0.4 Nm)**.
*Connect PE connector to terminal as shown and insert connector into profile. For grounding fix both Allen screws **slightly (tightening torque: max. 0.4 Nm)**.*



LK-Z 060.111 Winkelverbinder wie in Abbildung gezeigt in Profil einführen und verbinden.
Alle Exzenter und Inbusschrauben wie unter Punkt (4) anziehen.
*Insert **LK-Z 060.111** angle connectors in to profile as shown in the figure. Fix all eccentrics and Allen screws as shown in (4).*